



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

XX/000/0000

20/2013

Alexandra Černá
544 42 48 40, 724 925 260

cerna@brno-lisen.cz

22. 7. 2013

Vážení
uchazeči o veřejnou zakázku

Oznámení o dodatečné informaci dle § 49 odst. 3) ZVZ

Vážení uchazeči,

dne 16. 7. 2013 jsme obdrželi žádost o dodatečnou informaci č. 1 + 2:

ŽÁDOST Č. 1

Prosím o upřesnění zadávací dokumentace:

1. Ve výkazu výměr příloha č. 8 je tato položka:

145	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. - Revize otopného systému viz.TZ	kč	1,00
-----	-----	-----	--	----	------

V technické zprávě je tento text:

A.4.9. Hydraulické vyregulování otopné soustavy

Po provedení regenerace dojde krazantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného.

Bude tak nezbytné:

- přepočítat hydrauliku otopného systému;
- revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace;
- snížit náběhovou teplotu topné vody.

Toto nelze provést bez znalosti současného systému vytápění budovy. Je možno doplnit dokumentaci používaného otopného systému?

2. V příložených excelových tabulkách s názvem „výpisy“ je také list „T- vnitřní parapety“. Kde jsou tyto parapety obsaženy ve výkazu výměr?

3. Pro střešní okna není ve výkazu výměr uvedeno oplechování - má se za to, že bude uvedeno v ceně oken?

ODPOVĚĎ Č. 1

Ad1)

Projektant doporučuje, aby zhotovitel řešil uvedený problém se správcem otopného systému. Objekt je napojen na CZT.

Standardní postup vyžaduje pouze upravit ekvitemní křivku a teplotu náběhové vody.

Ad2)

V excel. souboru s názvem „výpisy komplet“ je uveden list s názvem T-vnitřní parapety. Tento list zde nemá samozřejmě co dělat, jelikož v celém objektu nejsou vnitřní parapety řešeny vzhledem k již vyměněným okenním výplním.

Ad3)

1. Ano, oplechování a lemování střešních oken se bralo jako součástí dodávky

ŽÁDOST Č. 2 + ODPOVĚĎ Č. 2

Prosím o upřesnění zadávací dokumentace:

1. V technické zprávě str. 18 se mluví o zabezpečovacím zařízení na střeše - kde je ve výkazu výměr příloha č. 8 tato položka?

- na střeše bude instalován zabezpečovací systém proti pádu osob v provedení pouze pro udržovací práce, nikoliv pro horolezecké práce !! Kotvicí body budou chemicky kotveny k nosné části horního pláště střechy. Hydroizolační PVC-P fólie musí být vytažena min. 150 mm nad úroveň nového střešního pláště

2. Ve výkazu výměr příloha č. 8 je položka č. 78 s nulovým množstvím

78	95 PC 01	Nezměřitelné práce , které nelze ocenit ceníkovými položky 5%	kompl.	
----	----------	---	--------	--

3. Ve výkazu výměr příloha č. 8 jsou položky č. 166, 204, 230, 231 - je možno upřesnit množství, rozměry?

166	764 PC 01	Demontáž odvětrávacích komínků na střeše	kompl.	1,00
-----	-----------	--	--------	------

204	767 PC 07	Demontáž reklamních tabulí vč.doplňujících prvků	kompl.	1,00
-----	-----------	--	--------	------


230	783 PC 01	Repase el. pojistkové skříně u vstupu viz.TZ	kompl.	1,00
-----	-----------	--	--------	------

231	783 PC 02	Repase ocel.rámu po vybourání stěny z copilitů viz.TZ	kompl.	1,00
-----	-----------	---	--------	------

1. Tato položka ve výkazu chybí. Dle PD (výkres střechy) se jedná o instalování 56 ks kotvicích bodů:



- ▪ systém pro udržovací práce, nikoliv pro horolezeckou činnost
- ▪ jedná se o nerezové kotvicí body s oky využívané jako lanové úchyty
- ▪ budou rozmístěny na dvouplášťové střeše a na rozlehlých jižních terasách (nově střechách)
- ▪ hydroizolační PVC-P fólie musí být vytažena min. 150 mm nad úroveň střešního pláště
- ▪ montážní rozestupy:
 - ☐ mezi jednotlivými lanovými úchyty max. 7,5 m
 - ☐ od lanového úchytu k okraji střechy min. 2,0 m
 - ☐ délka lana nesmí překročit 4,5 m
 - ☐ popis - dvouplášťová střecha
- ☐ počet 36 ks
- ☐ kotvení pomocí chemických kotev do nosné konstrukce horního pláště
 - ▪ popis – rozlehlé jižní terasy (jednoplášťové střechy)
- ☐ počet 20 ks
- ☐ kotvení pomocí chemických kotev do nosné stropní konstrukce
 - ▪ celkem se jedná o 56 ks kotvicích bodů
 - ▪ níže jsou uvedeny doporučené způsoby kotvení a provedení kotvicích bodů

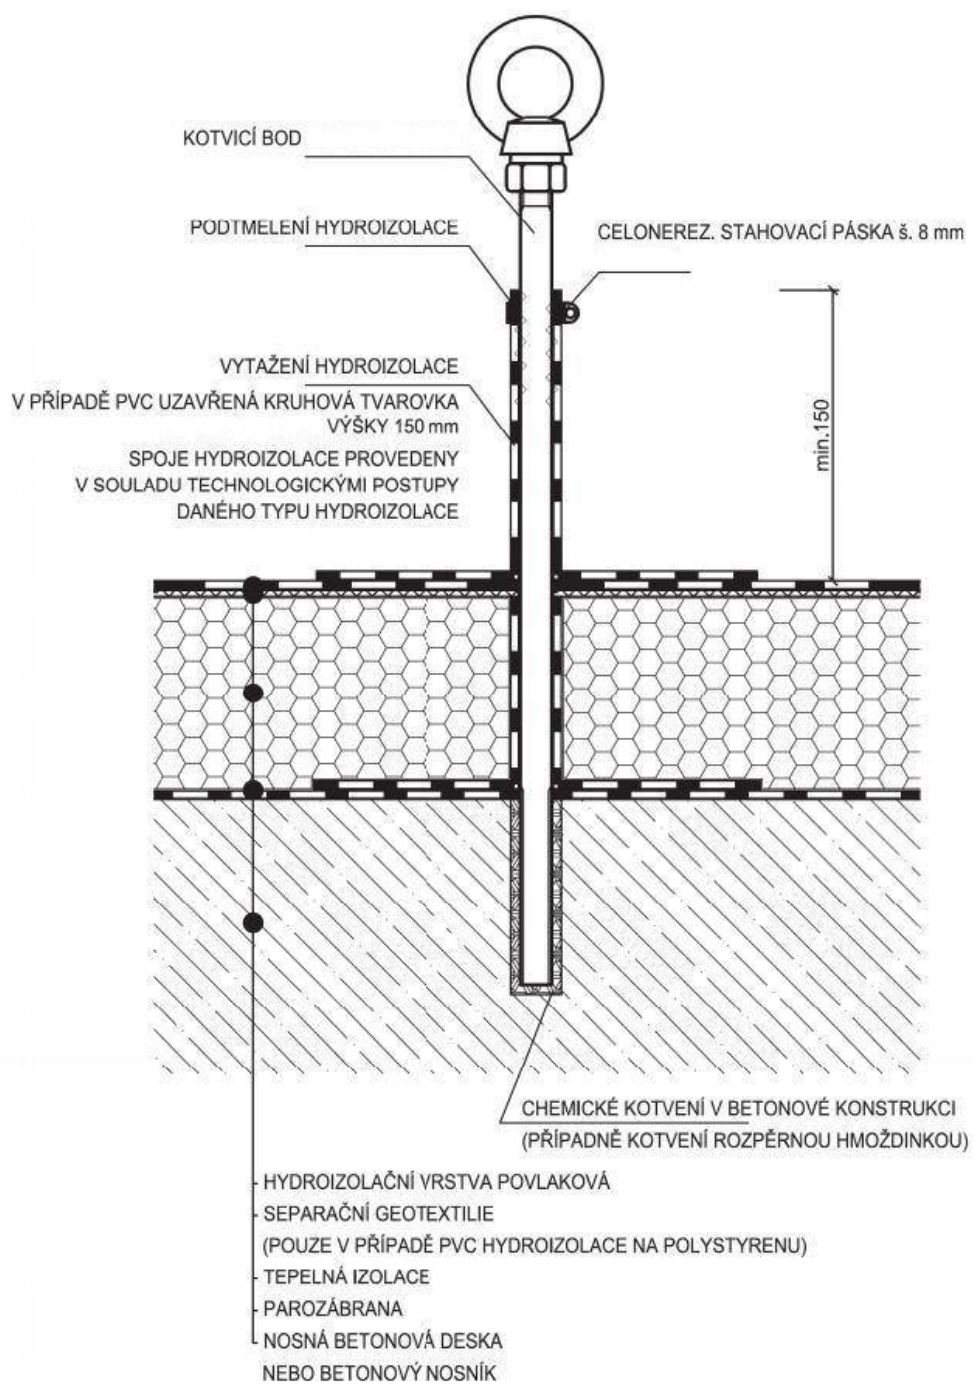

2. TUTO POLOŽKU JE NUTNÉ ODSOUDIT – NEVYPLŇOVAT.

3. Ano můžu upřesnit dle PD:

pol. 166 demontáž odvětrávacích komínků:

DN 70 – 12 ks, DN 100 – 11 ks, DN 150 – 8 ks

pol. 204 demontáž reklamních tabulí vč. doplňujících prvků:

jedná se o odstranění světelné reklamy rozměru cca 1,3x1,3 m vč. podpůrné ocel. konstrukce vč. ocel. úhelníku cca 50x50 mm a el. kabelu (vedení) pro tabule v délce cca 25,3 m a vč. bet. dlaždic cca 9 ks 500x500 mm

Demontáž a zpětná montáž

fasádní tabule malé : 13 ks (především informační tabule)

tabule velké: 2 ks (reklama lékárny a posilovny)

plachty malé: 2 ks (jedná se o reklamy stavební firmy provádějící vyzdívky na objektu)

reklamní prvky: 1ks (zelené logo (kříž) lékárny)

Určitě bych uvedl, že ponechání či zrušení reklamních a informačních tabulí bude v kompetenci investora a je nutné jeho odsouhlasení.

pol. 230 repase el. pojistkové skříně u vstupu:

dle výkresu stávajících pohledů, pohled č. 4 se jedná o el. skřín umístěnou v závětrří ve výklenku u hlavního vstupu, rozměr 1,1x 0,95 m, plocha 1,05 m²

pol. 231 repase ocel. rámu po vybourání copilit. stěny

jedná se o okenní otvor pod hlavním venkovním schodištěm. Otvor je rozměru 5,4x1,5 m, rám lze brát odhadem v tl. 50 mm a vditelné šířce z interiéru a exteriéru cca 100 mm. Rám ohraničuje otvor po celém obvodu a uprostřed, kde rozděluje otvor na dvě části. Jeho celková plocha pro repasi lze uvažovat cca 4,0 m².

Tato informace je uveřejněna také na profilu zadavatele <http://www.brno-lisen.cz/job/>.

S pozdravem

Mgr. Bc. Alexandra Černá
vedoucí organizačního odboru

Přílohy: